

بررسی شدت روشانی در فضاهای آموزشی و اداری مراکز آموزش عالی شهر همدان و مقایسه آن با استاندارهای جهانی

* کریم قاضی خانلو ثانی^۱، رضا حبیبی پور^۲، مریم مجیری^۱

^۱ دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

^۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

* نویسنده مسئول: همدان، رو به روی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده پیراپزشکی، گروه آموزشی رادیولوژی ایمیل: ghazi1356@gmail.com

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه و هدف: در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای فراغیران حاصل گردد. با عنایت به اهمیت میزان روشانی محیط بر میزان یادگیری فراغیران و افزایش بهره وری در محیط های آموزشی، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان روشانی محیط های اداری و آموزشی دانشگاه های سطح شهر همدان صورت گرفته است.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، وضعیت و شرایط روشانی کلاس های آموزشی، فضاهای اداری و راهروها در مراکز آموزش عالی سطح شهر همدان (آزاد، بوعلی سینا، پیام نور، علوم پزشکی، مرکز تربیت معلم و آموزشکده فنی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین سطح روشانی محیط های مورد بررسی از یک دستگاه لوکس متر کالیبره شده استفاده شد. سنجش روشانی در این مطالعه به روش عمومی و بنا به توصیه های انجمان مهندسان روشانی آمریکای شمالی (IESNA) انجام شد. نتایج با استانداردهای موجود کشوری و پیشنهادی IESNA مقایسه شد.

یافته ها: میانگین روشانی در کلاس های درسی دانشگاه های مورد بررسی در محدوده ۳۰۱ تا ۶۶۶ لوکس بوده است و این موضوع نشان دهنده روشانی مطلوب کلاس ها در اغلب دانشگاه ها می باشد. گرچه یکنواختی روشانی در این مکان ها مناسب نبوده و در اغلب موارد میزان غیر یکنواختی بالای ۵۰ درصد گزارش شده است.

بحث و نتیجه گیری: روشانی عمومی تمامی دانشگاه ها بالاتر از کمینه استاندارد پیشنهادی بوده و از این لحاظ در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار داشته ایم. ولیکن در اغلب موارد شدت روشانی در نواحی مورد بررسی بالاتر از استاندارد پیشنهادی کشوری بوده و از لحاظ شدت روشانی (به ویژه در راهروهای عمومی تمامی دانشگاه ها) در وضعیت بالاتر از استاندارد هستیم.

واژه های کلیدی: روشانی، آموزش، لوکس متر

شناسایی نموده و اقدام موثری در جهت اصلاح روشانی و بهینه سازی مصرف صورت داد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه مقطعی وضعیت و شرایط روشانی کلاس‌های آموزشی، فضاهای اداری و راهروها در مراکز آموزش عالی سطح شهر همدان (آزاد، بوعلی سینا، پیام نور، علوم پزشکی)، مرکز تربیت معلم و آموزشکده فنی) مورد بررسی قرار گرفت. بمنظور تعیین سطح روشانی محیط‌های مورد بررسی از یک دستگاه لوکس متر کالبیره شده، که طبق دستورالعمل انجمان مهندسین روشانی امریکای شمالی (IESNA) در محله‌ای مختلف هر اتاق قرار داده می‌شود، استفاده شد و هر اندازه گیری در هر نقطه سه بار تکرار گردید. دستگاه مورد استفاده لوكس متر مدل ST-۱۳۰۰ بود که سلول فتوالکتریک آن از طریق رابطی به صفحه نمایشگر متصل می‌شد.

انجمان مهندسین روشانی امریکای شمالی (IESNA) بر اساس مطالعات و تجربیات خود، الگوهایی را برای ایستگاه بندی نقاط اندازه گیری در داخل اماكن و بمنظور تعیین و ارزیابی شدت روشانی مصنوعی تدوین و منتشر نموده است. الگوی مذکور بسته به شیوه چیدمان چراغها در اماكن و نوع آنها (از نظر نقطه ای یا خطی بودن) در ۶ گروه معروف شده است. در الگوهای مذکور با انتخاب حداکثر ۱۸ ایستگاه اندازه گیری در هر محل بدون محدودیت مساحت، توسط ضرایبی که برای نقاط مختلف تعیین شده، با انجام یک محاسبه ساده، توسط روشانی محل بدست می‌آید. لذا در این مطالعه از توصیه ها و دستورالعمل های این سازمان استفاده شد.

سپس در هر یک از مکانهای آموزشی میزان نور زمینه (نور محیطی) با اندازه گیری میزان روشانی اتاق در شرایطی که سیستمهای روشانی خاموش شده و پرده ها کاملاً کنار زده می‌شود محاسبه شد. این اندازه‌گیری در روشانی اواسط روز و در شرایط هوای آفتابی انجام شد.

پس از تعیین شدت روشانی را در نقاط مختلف هر اتاق یا راهرو، درصد غیر یکنواختی با درج کمترین و بیشترین مقدار قرائت شده و با فرمول زیر محاسبه شد.

$$\frac{\text{روشنی حداقل} - \text{روشنی حداکثر}}{\text{روشنی حداقل} + \text{روشنی حداکثر}} \times 100 = \text{درصد غیر یکنواختی}$$

بررسی وضعیت نگهداری چراغها (از لحاظ نظافت و تعویض به موقع لامپهای سوخته)، نحوه چیدمان لامپها و نسبت چراغها به فضای فیزیکی نیز با مشاهده بصری بوده و در چک لیست های مربوطه یادداشت شد. هر یک از متغیرهای فوق الذکر، در هر یک از داشتگاهها، با بیان نسبت (درصد) وضعیت مطلوب و نامطلوب در مکانهای مورد بررسی ارائه شده است.

بمنظور مقایسه مقادیر عددی شدتهای روشانی با مقدار استاندارد آن از آزمون آماری One-Sample T-Test برای مقایسه

مقدمه

در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای فرآگیران حاصل گردد (۱-۳). مطالعات مختلف نشان داده اند که عواملی مانند گرمی یا سردی هوای کلاس، سرو صدا، صندلی های نامناسب و ... می‌تواند بر میزان تمرکز و یادگیری دانشجویان تاثیر گذارد باشد (۴).

به طور کلی ۸۳ درصد یادگیری به وسیله حس بینایی صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر عمل دیدن با اشکال رو به رو شود، افت در یادگیری ایجاد می‌گردد. هدف تأمین روشانی در محیط‌های آموزشی عبارت از به وجود آوردن محیطی است که عمل دیدن با وضوح کافی صورت گیرد تا نیروی فرآگیران، بجای تلاش جهت ایجاد دید کافی، صرف جذب اطلاعات و فرآیند یادگیری شود (۱). همچنین در محیط‌های اداری که فعالیتهای شغلی دقیق انجام می‌شود نیازمند تأمین روشانی کافی هستیم. بطور کلی هر چه وظایف شغلی فرد دقیق تر و طریف تر باشد میزان نور بیشتری جهت حصول به کارایی مطلوب مورد نیاز است. بنابراین ارزیابی میزان روشانی محیط کار در مراکز اداری، آموزشی و صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است (۲، ۷، ۸). مطالعات بسیاری بر تاثیر نور مناسب محیط کاری و آموزشی بر کارایی کارکنان، سرعت و دقت مطالعه و همچنین کارایی یادگیری تاکید داشته اند (۵، ۶، ۹).

در آمار انتشار یافته توسط وزارت نیروی ایران روشانی سهم عمده ای در مصارف خانگی و همچنین نقش قابل توجهی در مصارف عمومی نیز دارد و از طرف دیگر عده ترین مصرف در ساعت پیک (اوج بار) مربوط به روشانی می‌باشد (۱۰). بنابراین اهمیت توجه جامعه به صرفه جوئی در این بخش و کنترل مصرف برق در این حوزه با توجه به این نکته که مدیریت انرژی در سیستم روشانی به منزله محدود کردن انرژی و یا به حداقل رساندن میزان روشانی نبوده بلکه روشی در جهت مصرف صحیح و اصولی در صنایع، ساختمان های مسکونی، آموزشی، اداری و ... کاملاً محسوس می‌باشد (۱۱).

با طراحی مناسب اتاقها و کلاس‌های آموزشی می‌توان تا حد زیادی از روشانی محیطی (در طول روز) استفاده نمود (۱۲). در ایالات متحده از سلوشهای فتوالکتریک برای کنترل روشانی محیط‌های آموزشی استفاده می‌شود بطوریکه نور یکنواخت و همگنی در محیط فراهم گردد. همچنین تساوی روشانی در محیط‌های آموزشی می‌باشد موردن توجه بوده و نور از نظر توزیع مطلوب باشد و به صورت یکنواخت پخش شود تا درخشندگی سطوح سبب ناراحتی چشم نگردد (۲).

با عنایت به اهمیت میزان روشانی محیط بر میزان یادگیری فرآگیران و افزایش بهره وری در محیط‌های اداری و از آنجاییکه تاکنون تحقیقی در زمینه بررسی میزان روشانی محظطهای اداری و آموزشی دانشگاههای سطح شهر همدان صورت نگرفته است لذا با تحقیق حاضر می‌توان مطابقت روشانی فضاهای آموزشی و اداری را با استاندارهای بین المللی مورد بررسی قرار داد. همچنین با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۸۸ با نام سال اصلاح الگوی مصرف (از سوی مقام معظم رهبری (مدظله)) به نظر می‌رسد با مطالعه حاضر می‌توان محلهای دارای روشانی ناکافی و بیش از حد را

یافته ها

نتایج کلی اندازه گیری شدت روشنایی در دانشگاههای مورد بررسی نیز در جدول ۱ داده شده اند.

میانگین شدت روشنایی مکانهای مشابه در هر یک از دانشگاهها از آزمون آماری One-way ANOVA استفاده شده است. سایر موارد با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دانشگاه	کاربری فضا	حداقل شدت روشنایی (لوکس)	حداقل شدت روشنایی (لوکس)	میانگین شدت روشنایی (لوکس)	شدت روشنایی کمینه و مطلوب پیشنهادی	انحراف معیار
علوم پزشکی	کلاس درس	۱۴۵	۳۸۵	۳۰۱	۵۰۰-۲۰۰	۹۹/۳۴
	فضای اداری	۲۳۵	۴۵۰	۳۴۶	۵۰۰-۲۰۰	۶۱/۷۸
	راهرو	۲۵	۱۲۰	۶۱/۷	۱۵۰-۵۰	۳۱/۵۱
	کلاس درس	۲۱۶	۵۳۰	۴۰۶/۹	۵۰۰-۲۰۰	۱۰۳/۶
آزاد فنی مهندسی	فضای اداری	۳۲	۶۴۵	۳۶۵	۵۰۰-۲۰۰	۲۵۲
	راهرو	۱۲۹	۵۰۳	۳۰۴/۸	۱۵۰-۵۰	۵۷/۷
	کلاس درس	۴۰۵	۸۰۵	۵۸۹/۶	۵۰۰-۲۰۰	۱۲۱/۴
	فضای اداری	۷۱	۵۴۰	۲۲۷/۶	۵۰۰-۲۰۰	۱۰۰/۵
آزاد علوم پایه	راهرو	۱۸۸	۷۹۲	۳۷۸/۸	۱۵۰-۵۰	۱۴۸
	کلاس درس	۴۰۹	۹۷۵	۶۶۶	۵۰۰-۲۰۰	۳۱۰
	فضای اداری	۱۱۵	۶۷۲	۳۲۸/۶	۵۰۰-۲۰۰	۱۸۰/۸
	راهرو	۹۰	۵۸۰	۱۹۲/۳	۱۵۰-۵۰	۱۳۶
پیام نور	کلاس درس	۱۲۲	۳۳۲	۲۴۱	۵۰۰-۲۰۰	۷۰/۷
	فضای اداری	۲۲۸	۸۰۸	۶۹۳	۵۰۰-۲۰۰	۲۸۲/۷
	راهرو	۴۲	۲۵۸	۱۶۵/۵	۱۵۰-۵۰	۶۹/۱
	کلاس درس	۳۸۹	۷۰۶	۵۹۴/۵	۵۰۰-۲۰۰	۱۲۶/۶
تربیت معلم	فضای اداری	۱۱۴	۴۹۵	۲۰۵/۶	۵۰۰-۲۰۰	۶۹/۸
	راهرو	۸۹	۴۵۰	۲۲۹/۸	۱۵۰-۵۰	۱۱۵
	کلاس درس	۳۳۹	۷۵۸	۵۶۵/۳	۵۰۰-۲۰۰	۲۱۱/۶
	فضای اداری	۱۵۹	۴۸۲	۲۹۱/۳	۵۰۰-۲۰۰	۶۷/۲
آموزشکده فنی	راهرو	۱۵۶	۵۲۱	۳۱۲	۱۵۰-۵۰	۱۱۵/۹

جدول ۱: نتایج کلی اندازه گیری شدت روشنایی در دانشگاههای مورد بررسی


وضعیت مطلوب را به خود اختصاص می داده است. همانگونه که نتایج نشان میدهد، اغلب دانشگاهها از لحاظ وضعیت نگهداری و نسبت چراغ به فضای فیزیکی در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند.

وضعیت روشنایی در دانشگاههای مورد بررسی از لحاظ نوع طراحی سیستم و مطابقت نوع طراحی با استانداردها با دو نشانگر مطلوب و نامطلوب در نمودار شماره ۲ آورده شده است.


وضعیت نگهداری چراغها و نسبت چراغها به ابعاد فیزیکی ناجیه مورد بررسی نیز در هر یک از دانشگاهها بصورت بصری مورد بررسی قرار گرفت. میزان وضعیت مطلوب نگهداری چراغها (از لحاظ تعویض

به موقع و نظافت) با نشانگرهای مطلوب و نامطلوب در هر یک از دانشگاههای مورد بررسی در نمودار ۱ داده شده است.

همانگونه که این جدول نشان می دهد ساختمان علوم پایه آزاد بیشترین

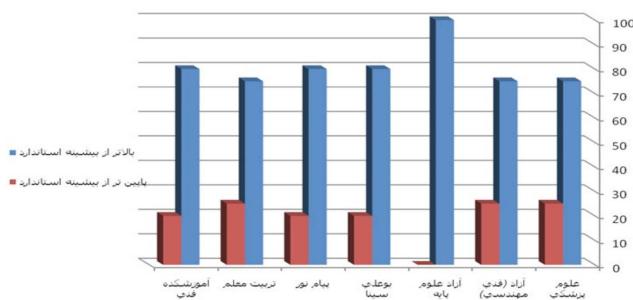

نمودار ۳: مطابقت شدت روشانی عمومی دانشگاههای مورد بررسی با بیشینه مقادیر استاندارد کشوری

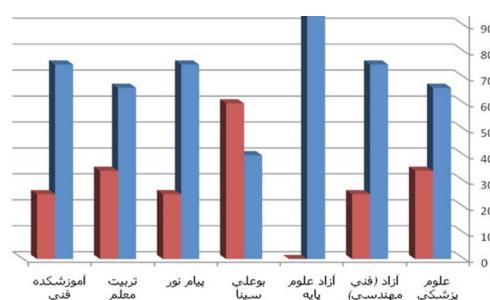

نمودار ۱: وضعیت نگهداری چراغها با نشانگرهای مطلوب و نامطلوب در هر یک از دانشگاههای مورد بررسی

دانشگاه	کاربری فضا	غیر یکنواختی (درصد)
علوم پزشکی	کلاس درس	۴۵.۲
	فضای اداری	۳۱.۳
	راهو	۶۵.۵
آزاد فنی مهندسی	کلاس درس	۴۲.۰
	فضای اداری	۹۰.۵
	راهو	۵۹.۱
آزاد علوم پایه	کلاس درس	۳۳.۰
	فضای اداری	۷۶.۷
	راهو	۶۱.۶
پیام نور	کلاس درس	۴۰.۸
	فضای اداری	۷۰.۷
	راهو	۷۳.۱
بouعلی سینا	کلاس درس	۴۶.۲
	فضای اداری	۵۵.۹
	راهو	۷۲.۰
تربیت معلم	کلاس درس	۲۸.۹
	فضای اداری	۶۲.۵
	راهو	۶۶.۹
آموزشکده فنی	کلاس درس	۳۸.۱
	فضای اداری	۵۰.۳
	راهو	۵۳.۹


جدول ۲: درصد غیر یکنواختی شدت روشانی در هر یک از محلهای مورد بررسی در دانشگاههای مورد مطالعه

بحث و نتیجه گیری

تامین بهداشت محیط مطالعه، تحصیل و کار یکی از مهمترین مولفه های توسعه می باشد و تامین شرایط مناسب کاری و آموزشی از نکات مهم در امور آموشی به حساب می آید. مطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل محیطی می تواند بر میزان تمرکز و یادگیری دانشجویان تاثیر گذارد باشد (۱۳).

به طور کلی ۸۳ درصد یادگیری به وسیله حس بینایی صورت می گیرد. بنابراین، اگر عمل دیدن با اشکال رو به رو شود، افت در یادگیری ایجاد می گردد. هدف تأمین روشانی در محیطهای آموزشی نیز به وجود آوردن محیطی است که عمل دیدن باوضح کافی صورت گیرد (۶).

میانگین روشانی در کلاسهای درسی دانشگاههای مورد بررسی در محدوده ۳۰۱ تا ۶۶۶ لوكس بوده است و این موضوع نشان دهنده روشانی مطلوب کلاسهها در اغلب دانشگاهها می باشد. گرچه یکنواختی روشانی در مکانها نیز می تواند مسئله ساز باشد که نتیجه آن توزیع نامناسب روشانی در مکانهای مختلف و سایه روش های غیر قابل قبول در سطح اتاق است. بدیهی است که

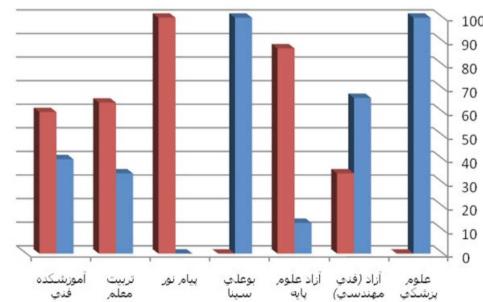

نمودار ۲: وضعیت روشانی در دانشگاههای مورد بررسی از لحاظ نوع طراحی سیستم و مطابقت نوع طراحی با استانداردها با دو نشانگر مطلوب و نامطلوب

این نمودار وضعیت طراحی سیستم روشانی را براساس الگوهای پیشنهادی انجمن مهندسین آمریکای شمالی نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در بسیاری از موارد الگوی خاصی برای طراحی سیستم روشانی رعایت نشده است و از لحاظ نوع طراحی در وضعیت نامطلوبی می باشدند.

شایان ذکر است که روشانی عمومی تمامی دانشگاهها بالاتر از کمینه استاندارد پیشنهادی بوده و از این لحاظ در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار

داشته ایم. وضعیت کلی مطابقت شدت روشانی عمومی در دانشگاههای مورد بررسی با بیشینه مقادیر استاندارد نیز در نمودار ۳ نشان داده شده است. نتایج حاصله حاکی است که در اغلب موارد شدت روشانی در نواحی مورد بررسی بالاتر از بیشینه استاندارد پیشنهادی کشوری بوده و از لحاظ شدت روشانی در وضعیت بالاتر از استاندارد قرار داشته ایم.

نتایج جدول ۲ در خصوص درصد غیر یکنواختی شدت روشانی در هر یک از محلهای مورد بررسی در دانشگاههای مورد مطالعه بیانگر آنست که غیر یکنواختی روشانی در اغلب دانشگاههای مورد بررسی در محدوده تحدید توصیه شده (۴۰ درصد) می باشد لذا از لحاظ یکنواختی روشانی در وضعیت مطلوبی نمی باشیم.

آزمون آماری One-way ANOVA بیانگر وجود ارتباط معنی دار آماری بین شدت روشانی و یکنواختی روشانی در محیطهای مختلف دانشگاههای مورد مطالعه می باشد. همچنین آزمون آماری T-test نیز بیانگر وجود اختلاف معنی دار آماری بین مقادیر شدت روشانی در آموزشی، اداری و راهروها با مقادیر توصیه شده می باشد ($p < 0.05$).

پراکندگی داده‌های مربوط به شدت روشنایی با توجه به معیار دامنه تعییرات و انحراف معیار از متوسط شدت روشنایی عمومی بیانگر این مطلب است که اگر چه بطور کلی متوسط شدت روشنایی در حد مقادیر توصیه شده است ولی شدت روشنایی در اغلب نواحی از یکنواختی مناسبی برخوردار نبوده است. یکی از علل عدمه این موضوع را می‌توان به طراحی نامناسب سیستم روشنایی در اغلب محیطهای اداری، آموزشی و راهروها مرتبط دانست.

در تحقیق مجیدی و همکاران (۷) نیز که در زمینه بررسی شدت روشنایی کتابخانه‌های دارای اشکال هندسی نامنظم در شهر زنجان انجام شد در توافق با نتایج مطالعه حاضر نشان داده شد که طراحی سیستم روشنایی این کتابخانه‌ها طبق الگوی خاصی انجهم نشده و روشنایی آنها از یکنواختی مناسبی برخوردار نیست.

تحلیل نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در $31/4$ درصد از مکانهای مورد بررسی، سیستم تامین روشنایی از تظر فنی و با ملاک تشخیص سه گانه تناسب منابع روشنایی با نوع و ماهیت کار، ارتفاع نصب چراغ‌ها و الگوی چیدمان چراغها، مطابق الگوهای طراحی فنی نبوده است. وضعیت نگهداری چراغها بر اساس تعداد دفعات تمیر کردن آنها و درصد لامپ‌های سوخته طبق مشاهد پژوهشگران و بررسی میدانی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده است و فقط در ساختمن علمون پایه دانشگاه آزاد اسلامی که تازه تاسیس بوده است شاهد وضعیت مطلوب بوده ایم.

اغلب دانشگاهها از لحظه وضعیت نگهداری و نسبت چراغ به فضای فیزیکی در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌اند. ولیکن در بسیاری از موارد الگوی خاصی برای طراحی سیستم روشنایی رعایت نشده است. و از لحظه نوع طراحی در وضعیت نامطلوبی می‌باشد. روشنایی عمومی تمامی دانشگاهها بالاتر از کمینه استاندارد پیشنهادی بوده و از این لحظه در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار داشته ایم، ولیکن در اغلب موارد شدت روشنایی در نواحی مورد بررسی بالاتر از استاندارد پیشنهادی کشوری بوده و از لحظه شدت روشنایی (بويژه در راهروهای عمومی تمامی دانشگاهها) در وضعیت بالاتر از استاندارد قرار داشته ایم. غیر یکنواختی روشنایی در اغلب دانشگاههای مورد بررسی بالاتر از حدود توصیه شده (40° درصد) می‌باشد. لذا از لحظه یکنواختی روشنایی در وضعیت مطلوبی نمی‌باشیم. آزمون آماری One-way ANOVA در میانگر وجود ارتباط معنی دار آماری بین شدت روشنایی و یکنواختی روشنایی در محیطهای مختلف دانشگاههای مورد مطالعه می‌باشد. همچنین آزمون T-test نیز بینگر اختلاف معنی دار روشنایی راهروها با مقادیر استاندارد روشنایی راهروها در دانشگاههای مورد بررسی با استفاده از ازمون آماری One-way ANOVA حاکی است که اختلاف معنی دار آماری بین شدت روشنایی راهروها در دانشگاههای مختلف وجود دارد. آزمون آماری T-test نیز بینگر اختلاف معنی دار روشنایی راهروها با مقادیر استاندارد توصیه شده است ($P < 0.05$).

استغال به مطالعه در این کلاسها و مکانهای اداری، دارای محدودیت بوده و می‌تواند باعث کاهش آسایش، کاهش بهره وری و افزایش ریسک ناراحتی های چشمی گردد (۲۳، ۱۵).

میانگین روشنایی در کلاس‌های درسی دانشگاههای مورد بررسی در محدوده 30° تا 66° لوکس بوده است و این موضوع نشان دهنده روشنایی مطلوب کلاسها در اغلب دانشگاهها می‌باشد. گرچه یکنواختی روشنایی در این مکانها نیز می‌تواند مسئله ساز باشد که نتیجه آن توزیع نامناسب روشنایی در مکانهای مختلف و سایه روشنایی غیر قابل قبول در سطح اتاق است. بدینهی است که اشتغال به مطالعه در این کلاسها و مکانهای اداری، دارای محدودیت بوده و می‌تواند باعث کاهش آسایش، کاهش بهره وری و افزایش ریسک ناراحتی های چشمی گردد.

نتایج مطالعه حاضر در توافق مناسبی با نتایج مطالعه حقانی و همکاران (۸) در درمانگاه‌های آموزشی شهر اصفهان است. بطوریکه آنها نیز در وضعیت مناسبی ارزیابی نمودند.

وضعیت روشنایی این درمانگاهها را در وضعیت مناسبی ارزیابی نمودند. در اغلب کلاس‌های آموزشی مورد بررسی در این مطالعه شدت روشنایی بالاتر از حد استاندارد پیشنهادی کشوری (500 لوکس) گزارش شده است که در توافق مناسبی با مطالعه Winterbottom و همکاران (۱۱) در سال 2008 میلادی در انگلستان است. Winterbottom و همکاران نیز نتایج نشان داند که در 88 درصد از کلاس‌های درس در انگلستان میزان روشنایی بیشتر از حد استاندارد بوده است و در 84 درصد آنها روشنایی زیاد موجب ایجاد ناراحتی برای دانش آموزان شده است.

نتایج تحقیق حاضر همچنین بیانگر این واقعیت است که در اغلب موارد میانگین روشنایی موجود در راهروها از متوسط مقادیر استاندارد بالاتر بود و روشنایی بالاتر از حد استاندارد در راهروهای تمامی دانشگاهها به غیر از دانشگاه علوم پزشکی مشاهده می‌شد. لذامی توان با رائمه تمھیداتی به استفاده از لامپهای با وات پایین تر در راهروهای دانشگاهها اقدام نمود. مقایسه شدت روشنایی راهروها در دانشگاههای مورد بررسی با استفاده از ازمون آماری One-way ANOVA حاکی است که اختلاف معنی دار آماری بین شدت روشنایی راهروها در دانشگاههای مختلف وجود دارد. آزمون آماری T-test نیز بینگر اختلاف معنی دار روشنایی راهروها با مقادیر استاندارد توصیه شده است ($P < 0.05$).

در حیطه‌های اداری اغلب دانشگاههای مورد بررسی، شدت روشنایی در حد مطلوبی گزارش شده است و قابل مقایسه با استاندارد کشوری و مقادیر توصیه شده IESNA می‌باشد. محله شدت روشنایی در میانگین اداری نیز در حدود 69° تا 205 لوکس گزارش شده است. مشکل اصلی در این نواحی نیز به یکنواختی نامناسب روشنایی (بیش از 50 درصد) مربوط است که می‌بایست تمھیداتی در این زمینه اندیشیده شود.

در مطالعه Khaled و همکاران (۱۴) در سال 2007 میلادی در ایالات متحده عربی نیز بر یکنواختی نور محیطی وارد شده به کلاس‌های درس و محیطهای آموزشی پرداخته شده و همچنین بر توزیع یکنواخت نور در کلاس‌های درس بعنوان یکی از عوامل فیزیکی تاثیر کذار در فرایند یادگیری تأکید گردیده است.

آزمونهای آماری One-way ANOVA و T-test نیز بینگر وجود اختلاف معنی دار آماری نتایج بین مقدار میانگین و استاندارد توصیه شده و همچنین اختلاف معنی دار آماری نتایج در دانشگاههای مختلف می‌باشد ($P < 0.05$).

تقدیر و تشکر

تمامی اعتبارات اجرای این طرح از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تامین شده است.

منابع

1. Jill Morrison. ABC of learning and teaching in medicine: Evaluation. BMJ : (15) 326 ;2003 387 -385.
2. Ferdowsi T. Evaluation of the factors affecting students' attention to the Derby course. Education and Teaching Quarterly Journal. 118-34:111;1993.
3. Sharif Moghaddam H. Evaluation of the physical properties of University laboratories in Iran. Medical Library and Information Science Journal. 217-205 :3 ,2010.
4. Linda Hutchinson. ABC of learning and teaching, Educational environment. BMJ. ;2003 812-810 :(12) 326.
5. Eperjesi F, Maiz-Fernandez C, Bartlett HE. Reading performance with various lamps in age-related macular degeneration. Ophthal Physiol. 99-93 :27 ;2007.
6. Frank Eperjesi, Colin W. Fowler, Bruce J. W. Evans. Effect of light filters on reading speed in normal and low vision due to age-related macular degeneration. Ophthal Physiol. 2004 25-17 :24.
7. Majidi F, Azimi S, Arghami Sh. Measurement of the Illumination in Irregular Geometric Libraries of Zanjan City with Geospatial Information System (GIS). Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. 70-61 ,66 :17 ;2009.
8. Haghani F, Mollabashi R, Jamshidian S, Memarzadeh M. Physical Environment Status of Educational Clinics in Isfahan University of Medical Sciences: An Inseparable Part of Teaching-Learning Process in Clinic. Iranian Journal of Medical Education. (2) 8 ;2009 245-239:
9. Khaled A. Al-Sallal, Laila Ahmed. Improving natural light in classroom spaces with local trees: simulation analysis under the desert conditions of the UAE. Proceedings: Building Simulation. 1174-1168 ,2007.
10. Winterbottom M, Wilkins A. Lighting and discomfort in the classroom. Journal of Environmental Psychology. 75-63 :29 ;2009.
11. Rea, S. In: Illuminating Engineering Society of North America (IESNA). Lighting handbook reference and application. New York: 1993.
12. Shekari Sh, Golmohammadi R, Mahjub H, Mohammadfam I, Motamedzadeh M. Estimation of Illuminance on the South Facing Surfaces for Clear Skies in Iran. Journal of Research Health Sciences. 55-46 :8 ;2008.
13. Lam, J.C., Li, D.H.W. Measurement of solar radiation and illuminance on vertical surfaces and daylighting implications. Renewable Energy. 404 -389 :20 ;2000.
14. Nyathi T, Mwale AN , Segone P, Mhlanga SH, Pule ML. Radiographic viewing conditions at Johannesburg Hospital. Biomed Imaging Interv J 2)4 ;2008):e17.
15. Li DHW, Lam JC. An investigation of daylighting performance and energy saving in a daylight corridor. Energy and Buildings. 373-365 :35 ;2003.

Measurement of the illumination in official and educational places in Universities of Hamadan and comparison with international standards

Karim Ghazikhani Sani¹, Reza Habibipour², Maryam Mojiri¹

¹ Faculty of Paramedic, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan, Iran

² Islamic Azad University, Hamadan Branch, Tonekabon, Hamadan, Iran

Research article

Abstract

Introduction: There are many related factors effecting on learning and education improvements in each educational system. According to importance of lighting conditions on learning level and advancing of the performance, this study aims to evaluate the lighting conditions at classrooms and official places at Hamadan city affiliated Universities.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, lighting conditions at educational classrooms, official places and corridors of Hamadan city affiliated universities (Azad, BuAli Sina, Payame noor, Medical Sciences, Tarbiat Moaalem and Technical School) were evaluated. A calibrated Luxmeter was used for measurements of lighting intensity. All measurements were using general method based on IESNA guidelines. The gathered results were compared by national lighting standards and IESNA advised amounts.

Results: the mean of lighting intensity at classrooms of evaluated universities was between 666-301 Lux. This result indicates that the lighting level of majority of classrooms is in proper range. But the uniformity of lighting at majority of places was more than %50 and was not in standard range.

Conclusion: The general lighting level at all of universities was upper than the lowest standard amount and the lighting conditions estimates as good. But in majority of cases (especially at university corridors) the mean of lighting intensity was upper than maximum advised amount.

Key Words: lighting, Education, Luxmeter, University